

Vehicle Group Field Service - Valinhos

BS-016 21/08/12

Bulletin Number / date

Bulletin Type:	Distribution:	Referen	ce:	
□ Informative	Internal		ΕI	Locker – Acionamento
■ Service	\Box OEM			voluntário do bloqueio
Advanced	Aftermarket	•		• ,
☐ Technical Report	Eaton Servi	ce		

Aplicação:

Todos os bloqueios EATON E-Locker

Objetivo:

Reforçar o ajuste na bobina do bloqueio, caso seja necessário.

Descrição:

Dependendo da tolerância de fundição da carcaça, alguns bloqueios de diferenciais Eaton, se faz necessário uma diminuição da aba da bobina durante a instalação, pois a mesma não pode ter nenhuma interferência com a carcaça do diferencial.

Lembrando que não se deve eliminar a aba que tem como principal função, evitar que o cabo de alimentação do bloqueio elétrico seja decepado durante a operação.

Este boletim visa orientar apenas a diminuição para que não haja interferência neste sentido, e evite que o bloqueio seja acionado sem a interferência do motorista.

Eaton Ltda. Divisão de Transmissões Valinhos – SP – Brasil Field Service

Issued by:

Aproved by:

Pag.: Page 1 of 3

Adriano J. Alves 21/008/12

Ivo G. Lopes 21/08/12



Vehicle Group
Field Service - Valinhos

BS-016 21/08/12

Bulletin Number / date



Detalhe do manual de instalação onde fica evidente a movimentação da bobina:

FATON

Automotive

NOTA: As lingüetas anti-rotação podem precisar ser retificadas ou limadas para assegurar-se folga na bobina eletromagnética quando o diferencial está assentado na carcaça do eixo.

Passo22 - Instale o Suporte Anti-rotação (Se equipado) Localize a lingüeta anti-rotação na bobina eletromagnética. Com a tampa do rolamento assentada no lado da bobina eletromagnética, coloque o suporte anti-rotação sobre a lingüeta anti-rotação. Instale e aperte com os dedos os parafusos da tampa do rolamento sobre o suporte anti-rotação, certificando-se de que ele está bem alinhado.

NOTA: A configuração do suporte anti-rotação pode variar dependendo da aplicação. O suporte pode necessitar ser ajustado por flexão para assegurar folga na bobina eletromagnética.





Vehicle Group
Field Service - Valinhos

BS-016 21/08/12

Bulletin Number / date

Vista da aba ajustada, sem interferência com a carcaça do diferencial.

