



BOLETIM DE SERVIÇOS

OBJETIVO: Procedimento de substituição da bucha da polia dianteira da árvore de manivelas no motor Sprint 4.08TCE

INTRODUÇÃO: Tanto a bucha como o retentor de óleo da polia dianteira, se substituídos incorretamente, podem causar danos por falta de lubrificação nas bronzinas do mancal da árvore de manivelas e, em casos mais severos, até mesmo provocar o travamento da árvore de manivelas.

Para assegurar a correta montagem em caso de substituição da bucha da polia dianteira da árvore de manivelas, recomendamos seguir a instrução abaixo:

1) SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA DA POLIA DA ÁRVORE DE MANIVELAS:

1. Montagem



1. Inspeccionar se a bucha está isenta de riscos, batidas ou impurezas, antes de proceder a instalação na polia dianteira da árvore de manivelas.
2. Inspeccionar também o alojamento da polia onde será instalada a bucha quanto a danos ou impurezas.



Utilizar junta líquida de fixação Loctite® 601 ou equivalente.



BOLETIM DE SERVIÇOS



3. Com auxílio de um pincel, aplicar a junta líquida por toda a superfície do lado interno da bucha.



4. Com auxílio de um martelo de borracha e um adaptador, instalar a bucha na polia.



5. Após a instalação, verificar se houve encosto da bucha na superfície da polia, caso contrário deve-se utilizar novamente o martelo e adaptador até obter o encosto necessário.
6. Remova eventuais excessos de junta líquida.



MWM INTERNATIONAL
MOTORES

B.S.Nº: 003/08
DATA: Março/2008
MOTORES: Sprint 4.08TCE
APLICAÇÃO: VW-Delivery

BOLETIM DE SERVIÇOS



7. Certificar-se de que o retentor dianteiro da bomba de óleo esteja sem danos ou apresentando vazamentos, caso contrário deve-se substituí-lo. Vide procedimento no manual de oficina para maiores detalhes.
8. Proceder a montagem do conjunto polia e bucha na árvore de manivelas.

Para outros procedimentos não relacionados neste boletim, favor consultar o respectivo Manual de Oficina.

EM CASO DE DÚVIDAS,



LIGUE 0800 0110229
SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

“Este boletim de serviço serve apenas como informação técnica e seu conteúdo foi desenvolvido de modo a refletir a realidade da melhor forma possível no momento de sua publicação”.

“A MWM INTERNATIONAL Motores se reserva o direito de modificar ou substituir seu conteúdo sem aviso prévio.”

Emitido por MWM INTERNATIONAL Motores
Diretoria da Qualidade - Assistência ao Cliente
Av. das Nações Unidas, 22.002
CEP 04795-915 – Santo Amaro/SP –Brasil
Tel.: (11) 3882-3200 Fax.: (11) 3882-3574